

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambertmont 127  
1030 Bruxelles

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

50.241

Date du contrôle:

05/08/2024

Lieu du contrôle:

Rue du Perron 28 4590 Ouffet Belgique

Testeur d'installation:

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-010/5394291

Date d'émission:

05/08/2024 13:54:28

Prochaine visite avant le:

05/08/2025

### Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Email

### Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

### Identification de l'installation électriques

Adresse de l'installation

Rue du Perron 28 4590 Ouffet Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Rue du Perron 28, 4590 Ouffet

Adresse du propriétaire

Rue du Perron 28 4590 Ouffet Belgique

Fondations

avant 81

Mise en oeuvre de l'installation

Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

### Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

5597795

Code EAN

Nc

Liaison compteur-tableau

VOB 4X10

Tension de service

1 X 400 V + N

Protection générale

40 A 2P



2024-08-05 ELEC  
23-001283/003

NA0096477

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambertmont 127  
1030 Bruxelles

## Contrôles

Schémas/plans

NOK

Liaisons équipotentielles

OK

Description de l'installation

Voir photos

Nombre de tableaux

2

Différentiel de tête

Autre (voir description de l'installation)

Test BP du DDR

NOK

$\Delta I_n$

NOK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

NOK

Protection contre les surintensités

NOK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre ( $\Omega$ )

200

Isolement ( $M\Omega$ )

0

## Remarques

Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.

Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.

Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas.

Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.

Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)

## Conclusions

### CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 5/03/2023 :C-2023/41114) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par Atlas Contrôle dans l'année.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle  
 Boulevard Lambermont 127  
 1030 Bruxelles



Tableau 1

## Liste des infractions

Libellé	Paragraphe
Prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour la (les) salle(s) de bain.	L1: 4.2.4.3.
Prévoir un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour lessiveuse, lave-vaisselle et/ou séchoir et appareils assimilés.	L1: 4.2.4.3.
Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire(s) de l'installation.	L1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2
Prévoir le(s) schéma(s) de position de l'installation.	L1: 9.1.2.
Adapter le(s) schéma(s) unifilaire(s) à la réalité.	L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.
Adapter le(s) schéma(s) de position à la réalité.	L1: 3.1.2.; 9.1.1.; 9.1.2.
Renseigner sur les schémas unifilaires et de position, les coordonnées de l'électricien, du propriétaire ainsi que l'adresse de l'installation.	L1: 9.1.2.
La tension nominale doit être affichée de manière apparente en un endroit judicieusement choisi.	
Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret.	L1: 4.2.2.3.; 5.1.4.; 5.3.5.1.

Manque éléments de calibrage

Faire continuité de terre dedans les prises de courant

La mesure de terre et la mesure d isolement n a pas pu etre réalisé car sectionneur de terre absent

Libellé

Photo

Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

Libellé

Photo

Manque éléments de calibrage

