


Asbestinventarisatattest

Potaardestraat 113, 9280 Lebbeke

Attestnummer : 20260604-000040.000

Uitgegeven op : 04.06.2026

Geldig tot : 04.06.2031

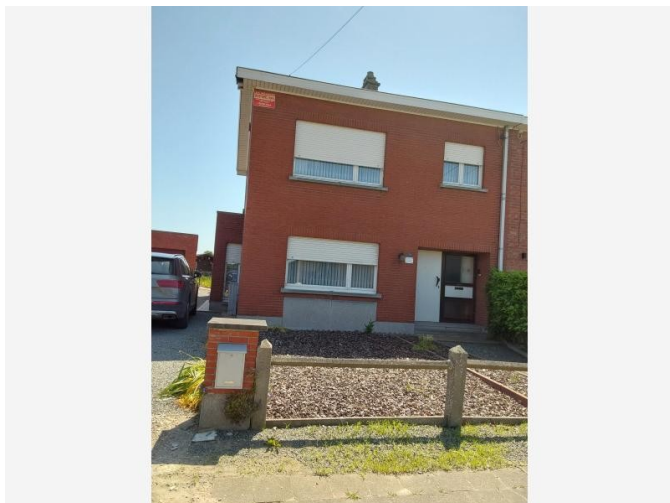

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7

Asbestmaterialen

0

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Asbestmateriaal | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 5 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Woning.....	7
Plan 1.1: Gelijkvloers.....	8
Plan 1.2: Gelijkvloers.....	9
Plan 1.3: Verdieping.....	10
Plan 1.4: Verdieping.....	11
Plan 1.5: Woning plan zolder.....	12
Plan 1.6: Woning plan dak.....	13
Plan 1.7: Inspectiegebied.....	14
Plan 1.8: potaarde.....	15
Plan 1.9: potaarde.....	16
Plan 1.10: Potaarde.....	17
Zone 2: Garage.....	18
Plan 2.1: Garage plan.....	19
Zone 3: Tuinhuis.....	20
Plan 3.1: Tuinhuis plan.....	21
Zone 4: Waterput.....	22
Plan 4.1: Waterput plan.....	23
Zone 5: Overig gebied.....	24
Plan 5.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	25
Plan 5.2: Afdruipzones/afvloeizones.....	26
Asbestmaterialen.....	28
Fiche 1: afval achteraan tuin.....	29
Fiche 2: leien waterput.....	31
Fiche 3: boordstenen van leien.....	35
Fiche 4: deurpaneel.....	38
Fiche 5: asbestleien op schuin dak.....	41
Fiche 6: Roofing op plat dak garage en achterbouw niet bemonsterd.....	45
Fiche 7: Massal plint living.....	49
Adviezen.....	52
Fiche 8: tegellijn niet te bemonsteren zonder destructief onderzoek.....	53
Fiche 9: Niet waarneembare toepassingen achter alle plafonds.....	54
Fiche 10: gaskachels.....	55
Fiche 11: Stookketel in de woning verwijderd ?.....	56
Fiche 12: Niet waarneembare toepassingen onder vloerkleed.....	57

Geen asbest.....	58
Fiche 13: bepleistering op de plafonds.....	59
Fiche 14: bepleistering sierlijsten aan plafonds.....	61
Fiche 15: bepleistering op de muren.....	63
Fiche 16: crepie gevel garage onderaan boord.....	65
Fiche 17: kit ramen glas.....	67
Afdruipzones/afvloeizones.....	69
Fiche 18: afdruipzone rond waterput.....	70
Overige ruimtes en materialen.....	72
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	73
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	75
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	76
Toelichting.....	77

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Woning

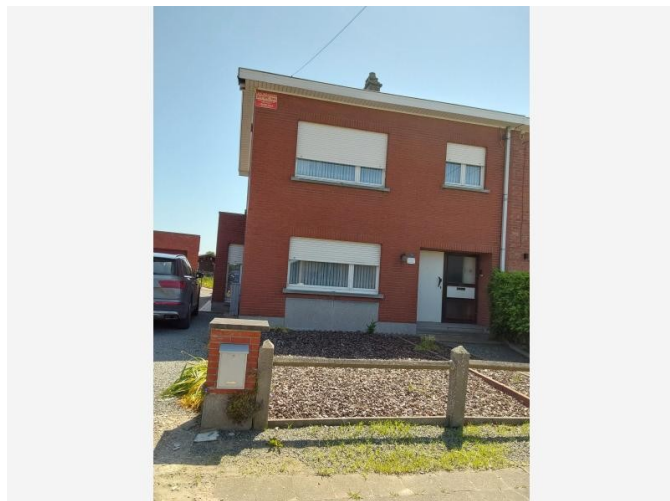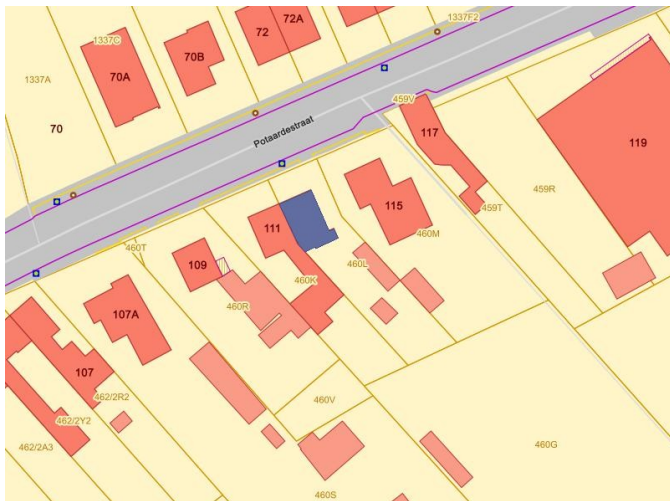

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

5 Adviezen

4 Geen asbest


Plan 1.1: Gelijkvloers

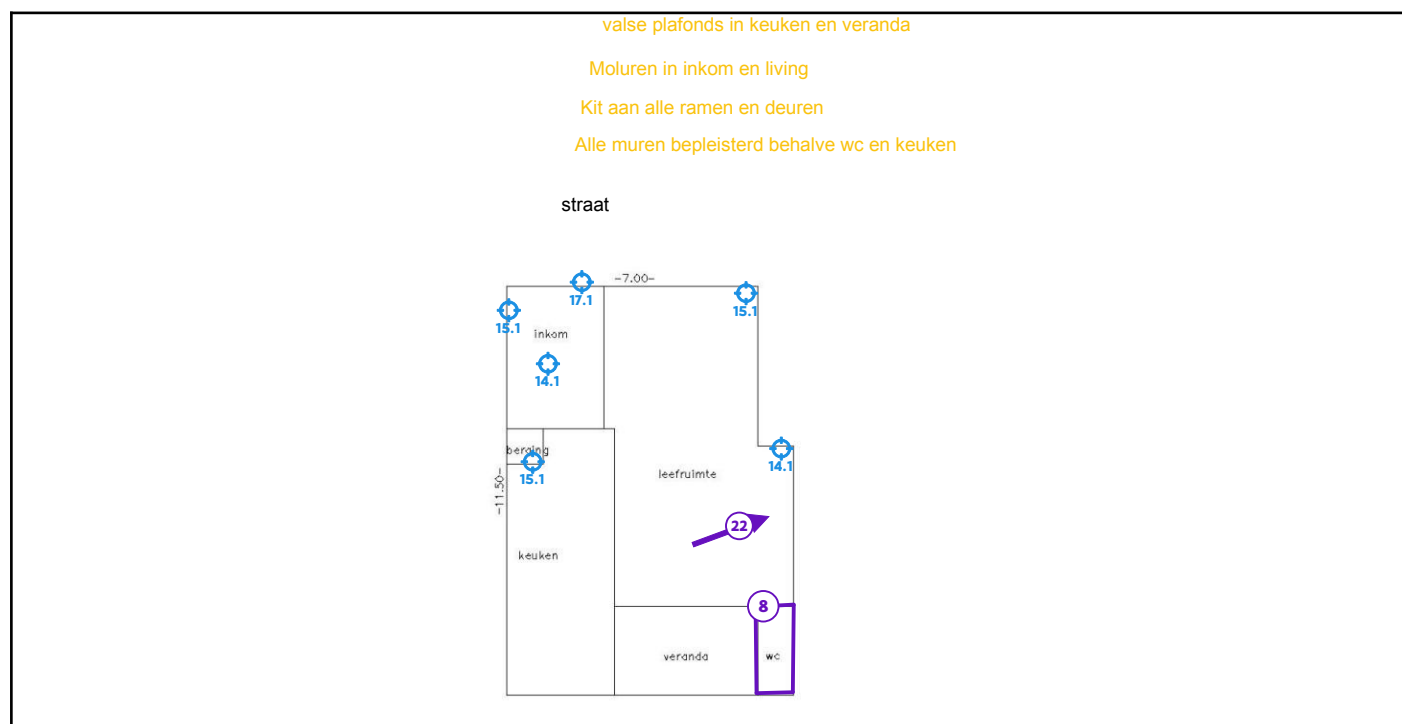

Legende van plan 1.1: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
8. tegellijn niet te bemonsteren zonder destructief onderzoek	Advies	-
9. Niet waarneembare toepassingen achter alle plafonds	Advies	-
14. bepleistering sierlijsten aan plafonds	Geen asbest	-
14.1 Code: 4	Mengmonster	-
15. bepleistering op de muren	Geen asbest	-
15.1 Code: 1	Mengmonster	-
17. kit ramen glas	Geen asbest	-
17.1 Code: 6	Puntmonster	-
22. materialen van rookgaskanalen	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.2: Gelijkvloers

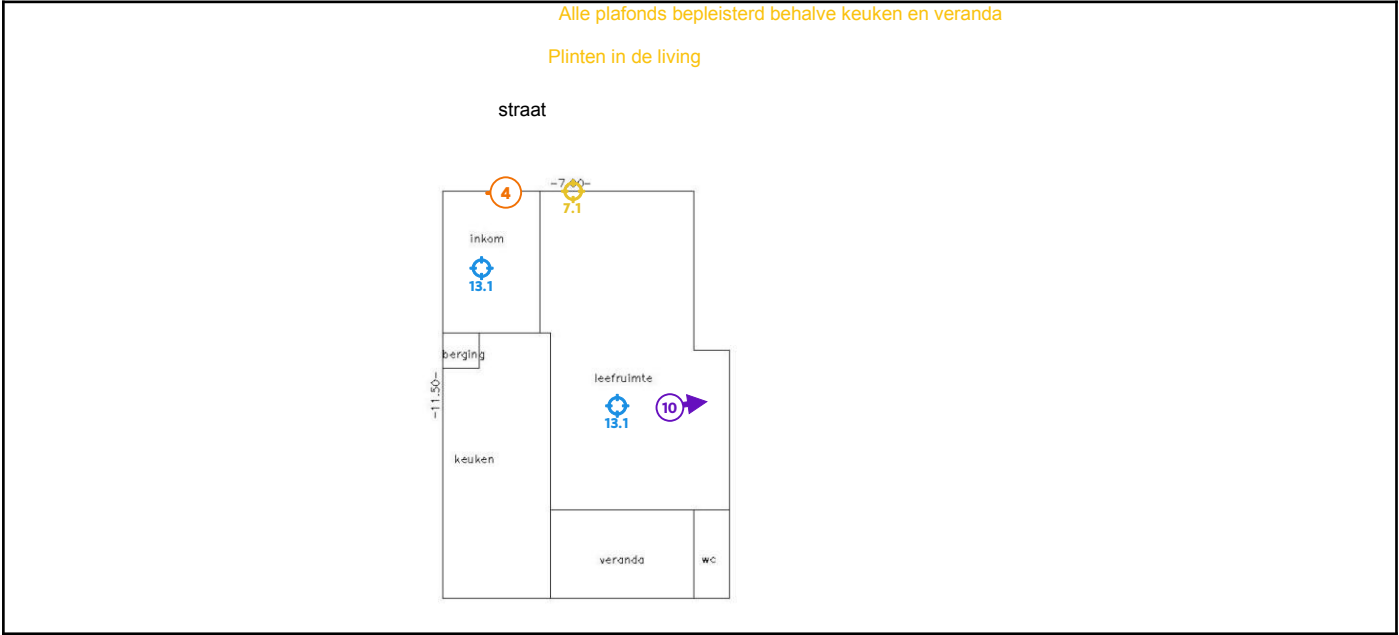

Legende van plan 1.2: Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
4. deurpaneel	Asbestmateriaal	Verwijderen
7. Massal plint living	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7.1 Code: 7	Puntmonster	-
10. gaskachels	Advies	-
13. bepleistering op de plafonds	Geen asbest	-
13.1 Code: 2	Mengmonster	-


Plan 1.3: Verdieping

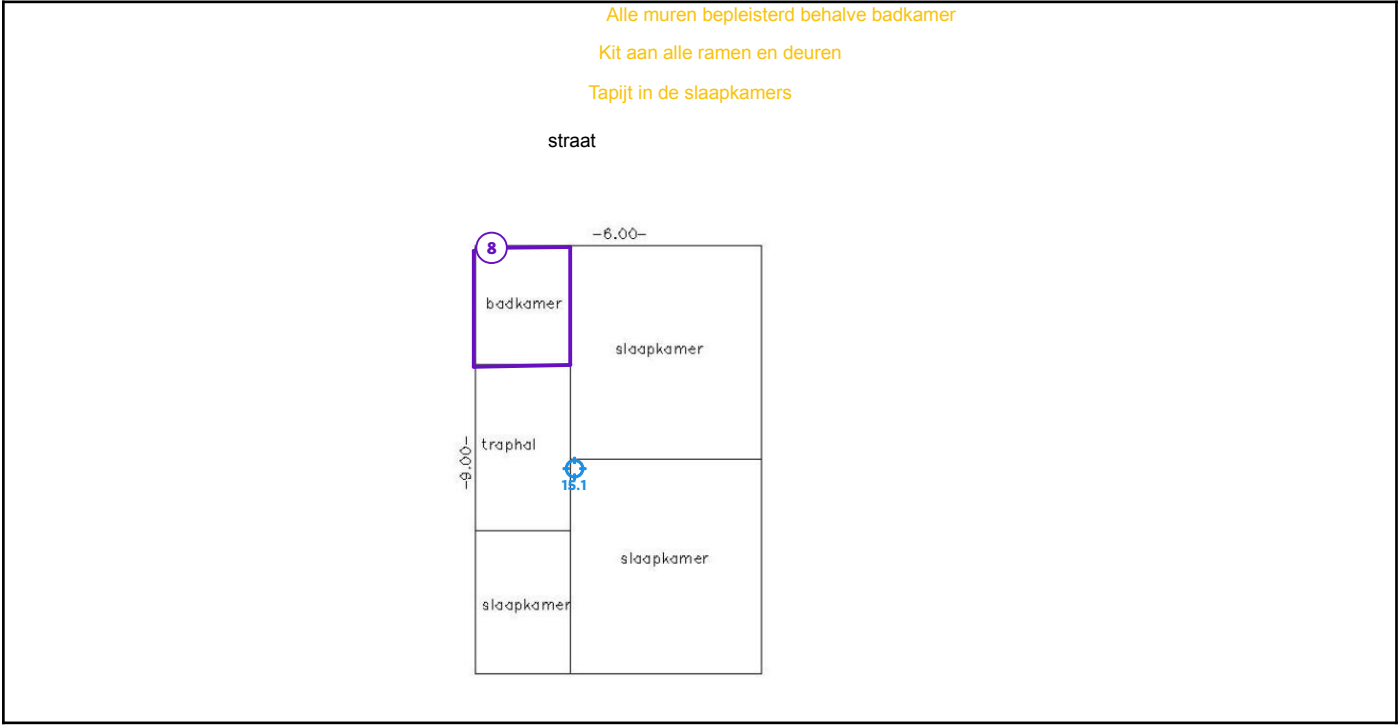

Legende van plan 1.3: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
8. tegellijn niet te bemonsteren zonder destructief onderzoek	Advies	-
12. Niet waarneembare toepassingen onder vloerkleed	Advies	-
15. bepleistering op de muren	Geen asbest	-
15.1 Code: 1	Mengmonster	-
17. kit ramen glas	Geen asbest	-


Plan 1.4: Verdieping

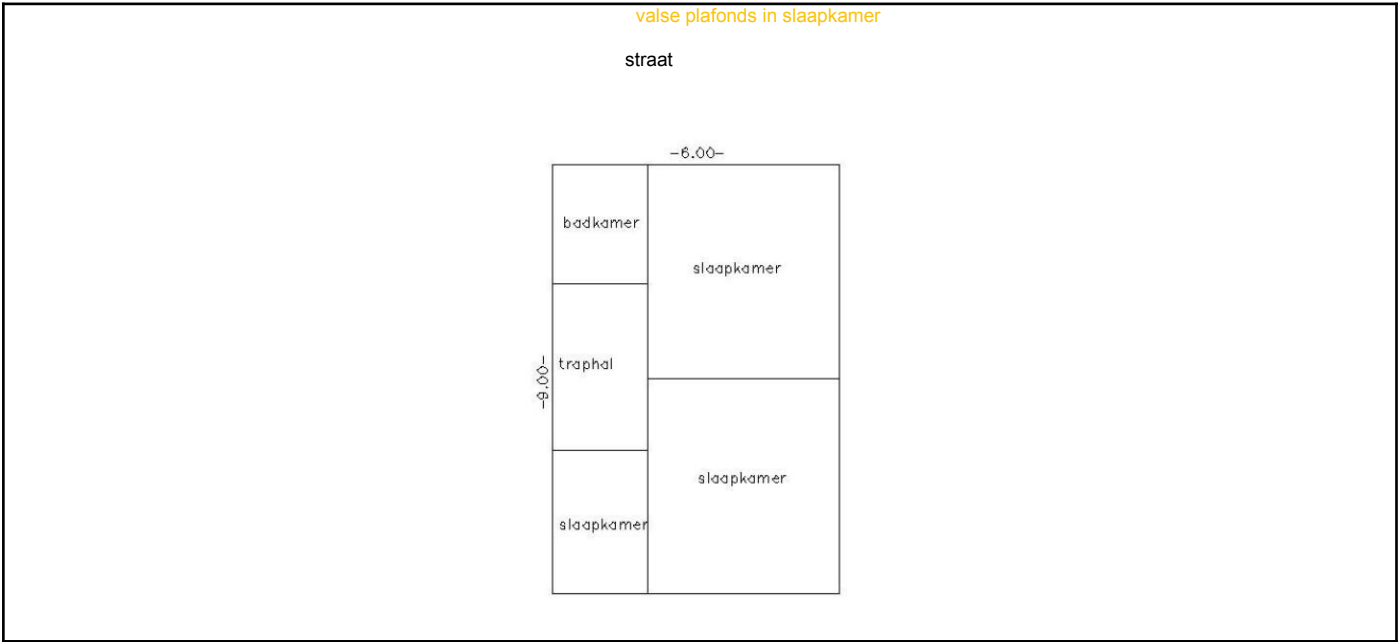

Legende van plan 1.4: Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
9. Niet waarneembare toepassingen achter alle plafonds	Advies	-


Plan 1.5: Woning plan zolder

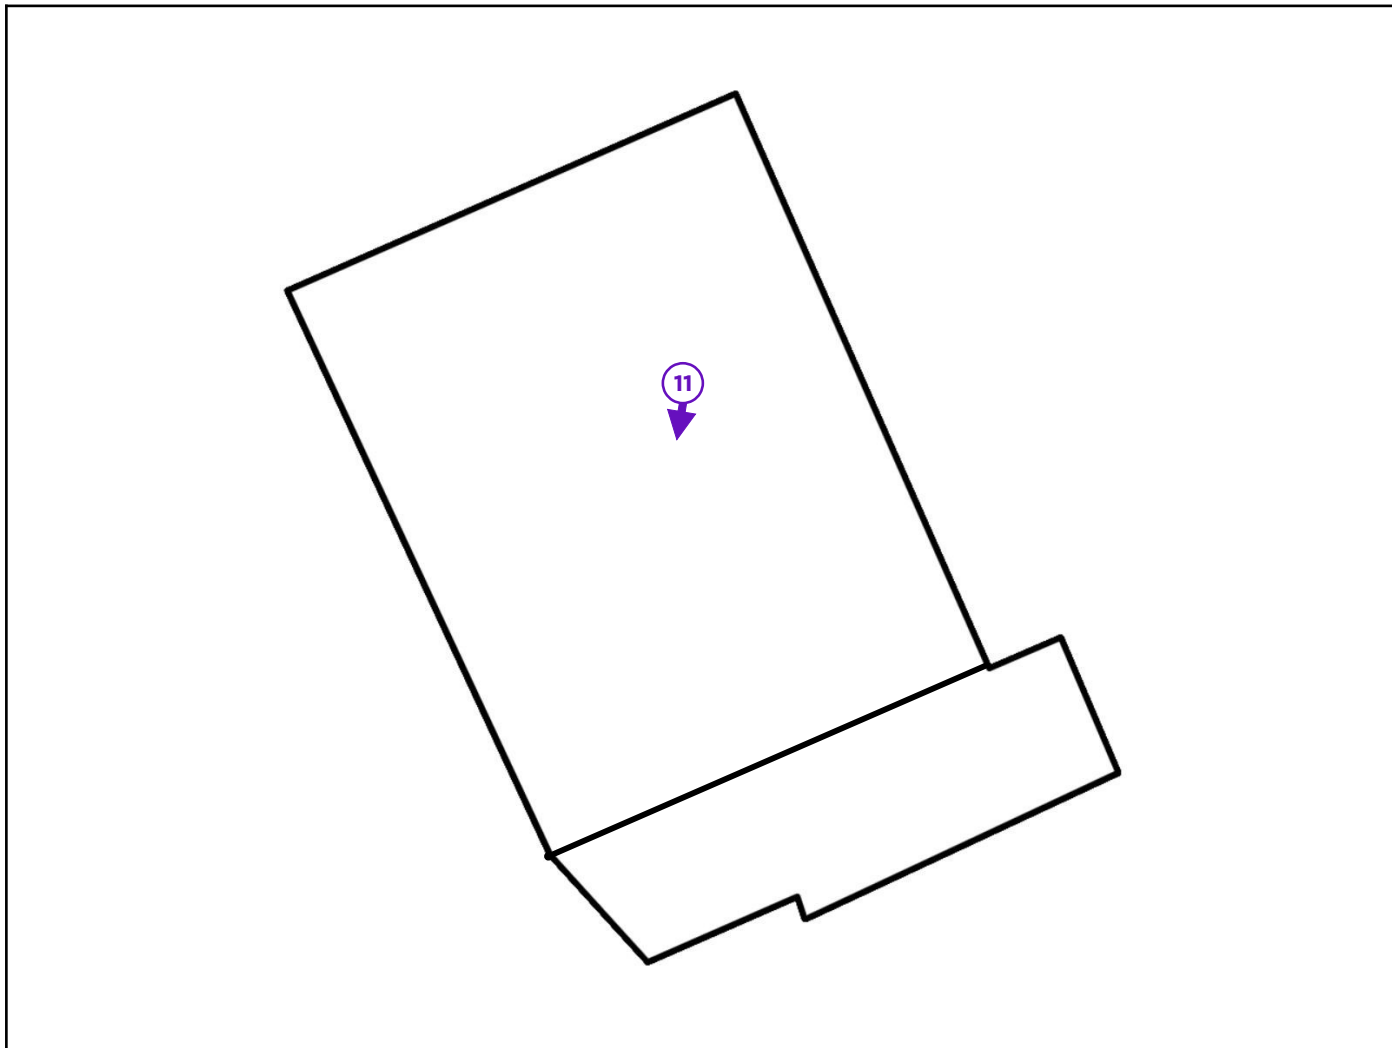

Legende van plan 1.5: Woning plan zolder

Beschrijving	Type	Actie
11. Stookketel in de woning verwijderd ?	Advies	-


Plan 1.6: Woning plan dak

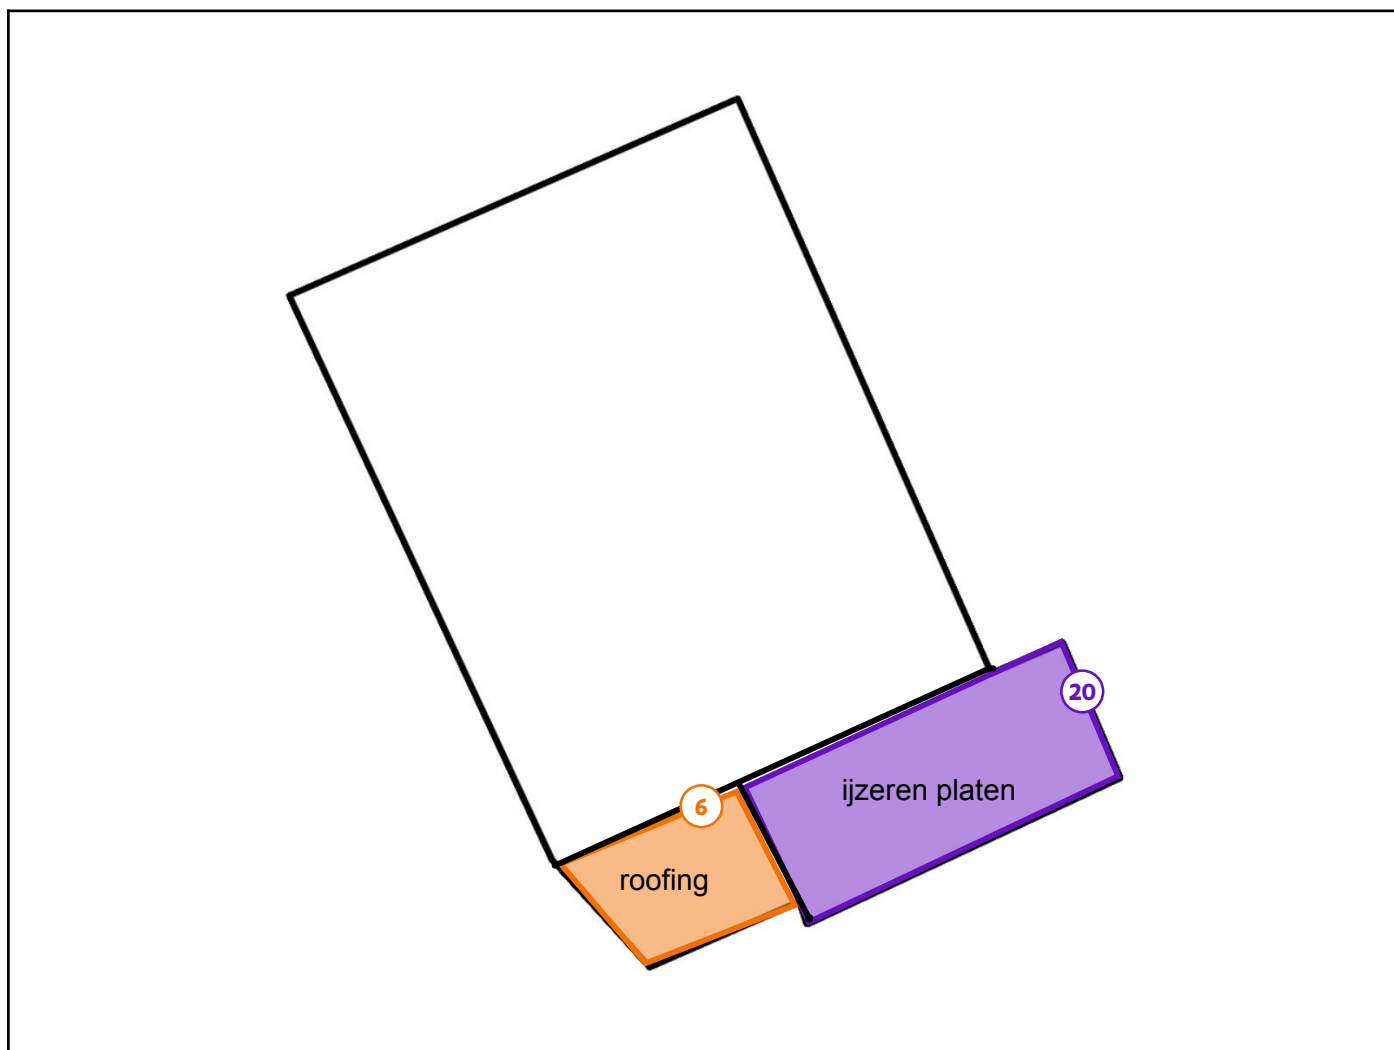

Legende van plan 1.6: Woning plan dak

Beschrijving	Type	Actie
6. Roofing op plat dak garage en achterbouw niet bemonsterd	Asbestmateriaal	Verwijderen
20. Dakbedekking ijzren platen op bijbouw achteraan en tuinhuis	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.7: Inspectiegebied

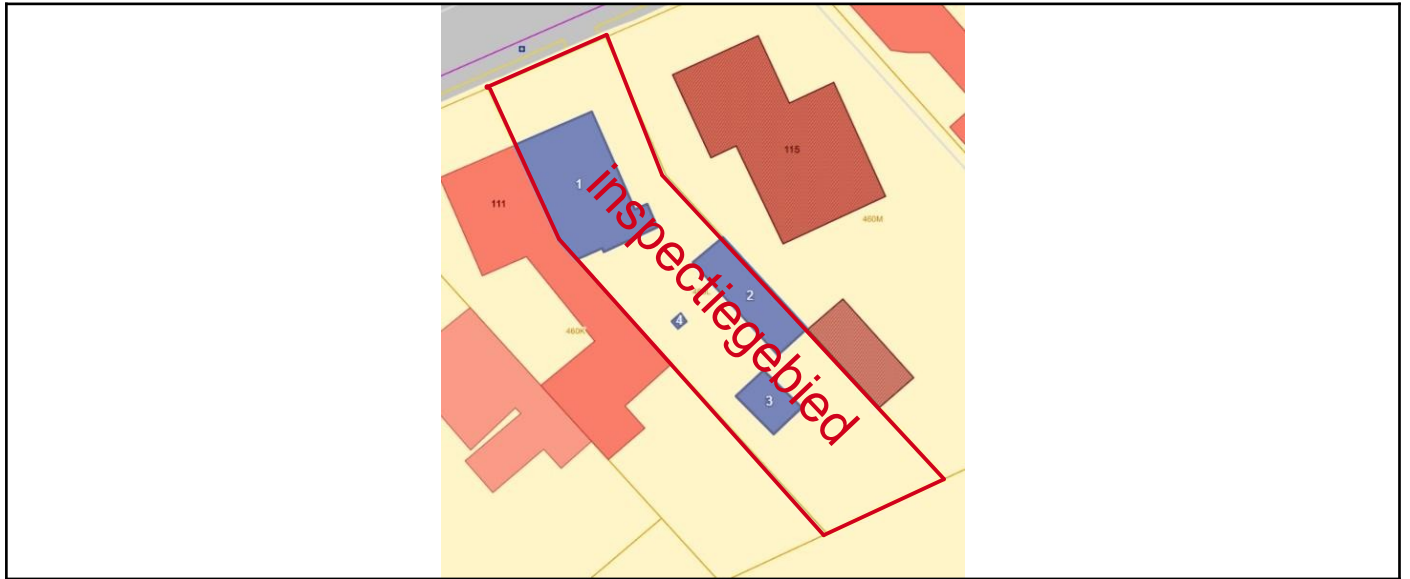


Plan 1.8: potaarde



Legende van plan 1.8: potaarde

Beschrijving	Type	Actie
5. asbestleien op schuin dak	Asbestmateriaal	Verwijderen

Plan 1.9: potaarde

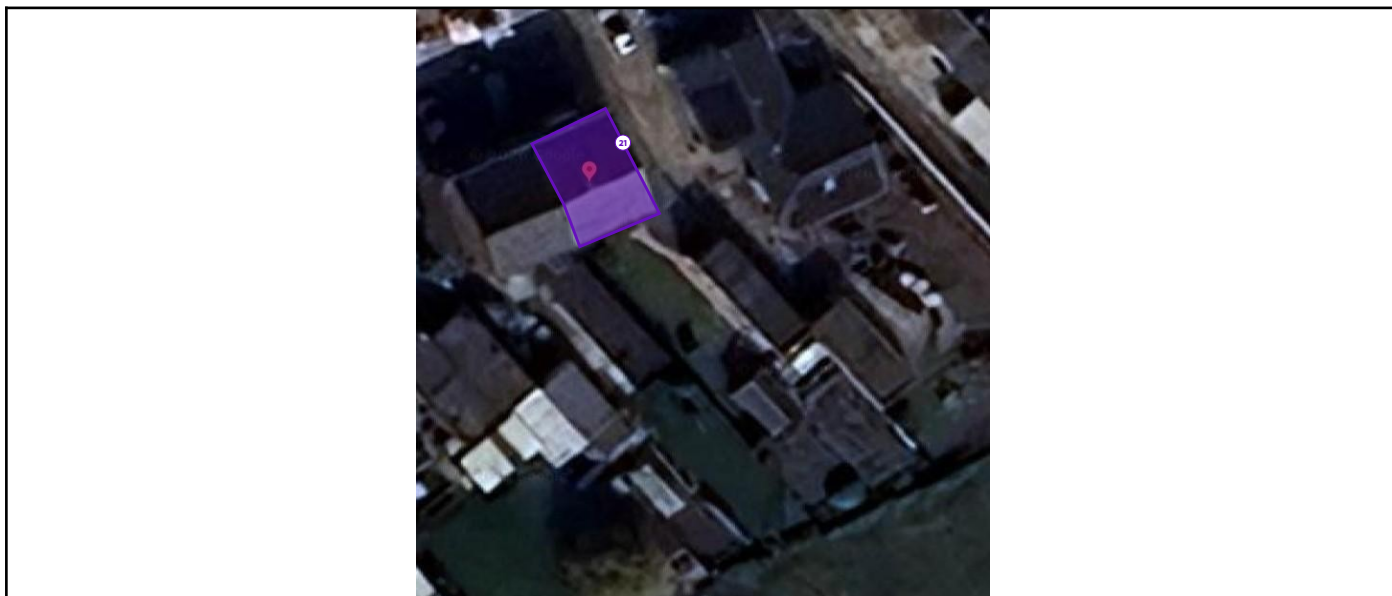

Legende van plan 1.9: potaarde

Beschrijving	Type	Actie
21. materialen onder de dakbedekking	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.10: Potaarde



Legende van plan 1.10: Potaarde

Beschrijving	Type	Actie
3. boordstenen van leien	Asbestmateriaal	Verwijderen


Zone 2: Garage

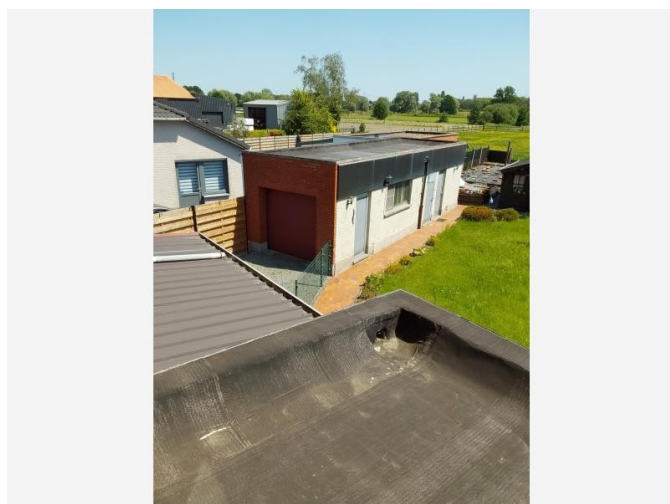

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 1 **Geen asbest**



Plan 2.1: Garage plan

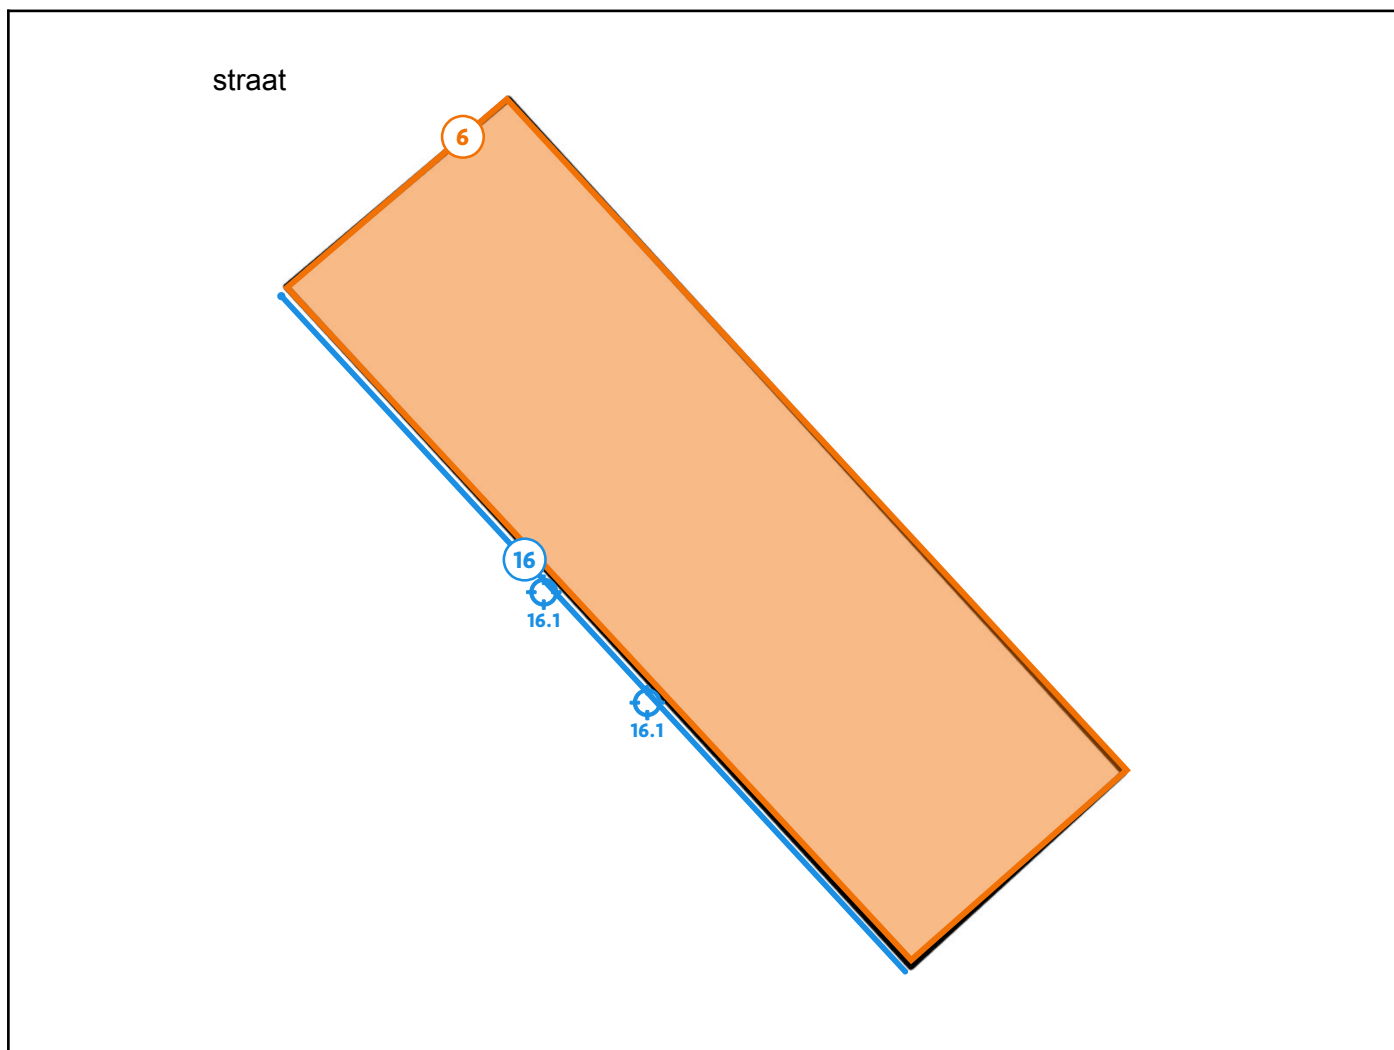

Legende van plan 2.1: Garage plan

Beschrijving	Type	Actie
6. Roofing op plat dak garage en achterbouw niet bemonsterd	Asbestmateriaal	Verwijderen
16. crepie gevel garage onderaan boord	Geen asbest	-
16.1 Code: 3	Mengmonster	-


Zone 3: Tuinhuis

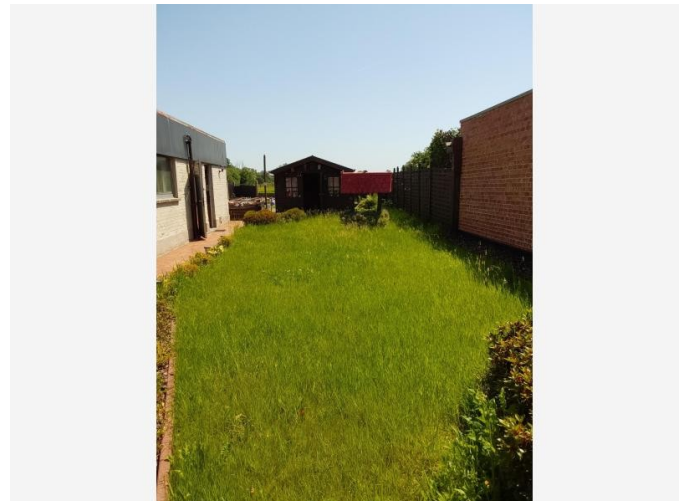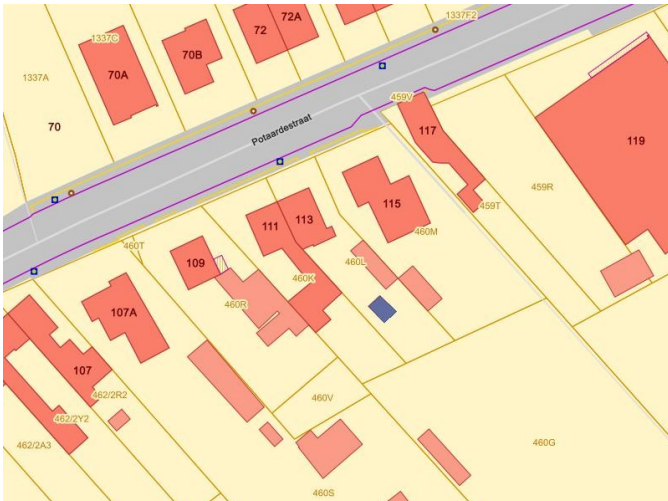

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Tuinhuis plan

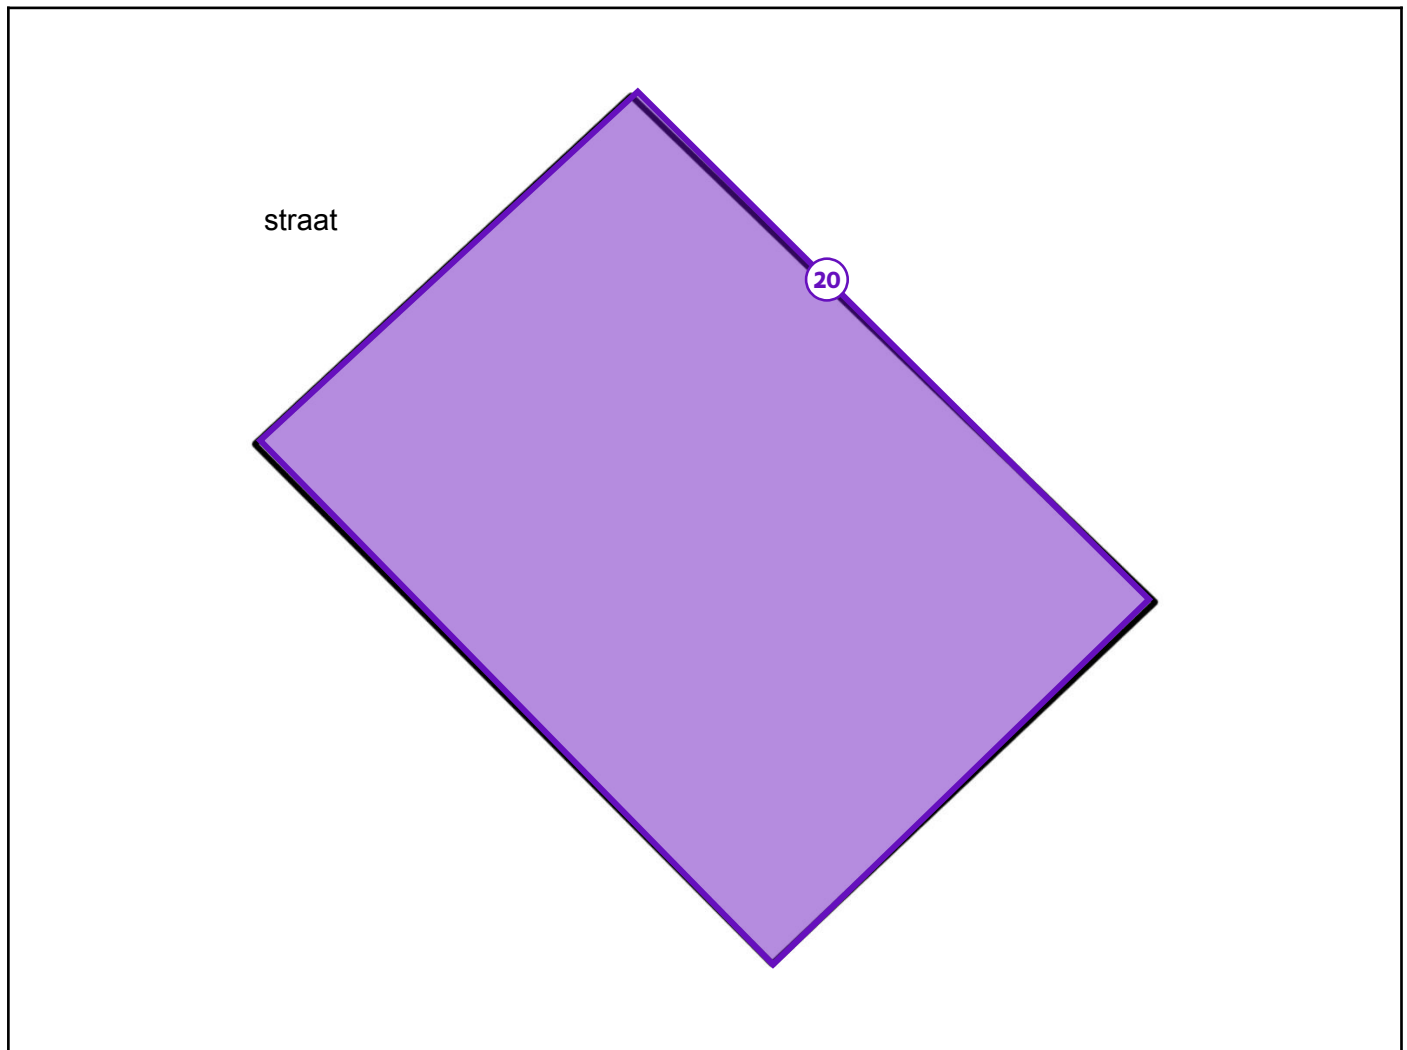

Legende van plan 3.1: Tuinhuis plan

Beschrijving	Type	Actie
20. Dakbedekking ijzren platen op bijbouw achteraan en tuinhuis	Overige ruimte of materiaal	-


Zone 4: Waterput



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest


Plan 4.1: Waterput plan

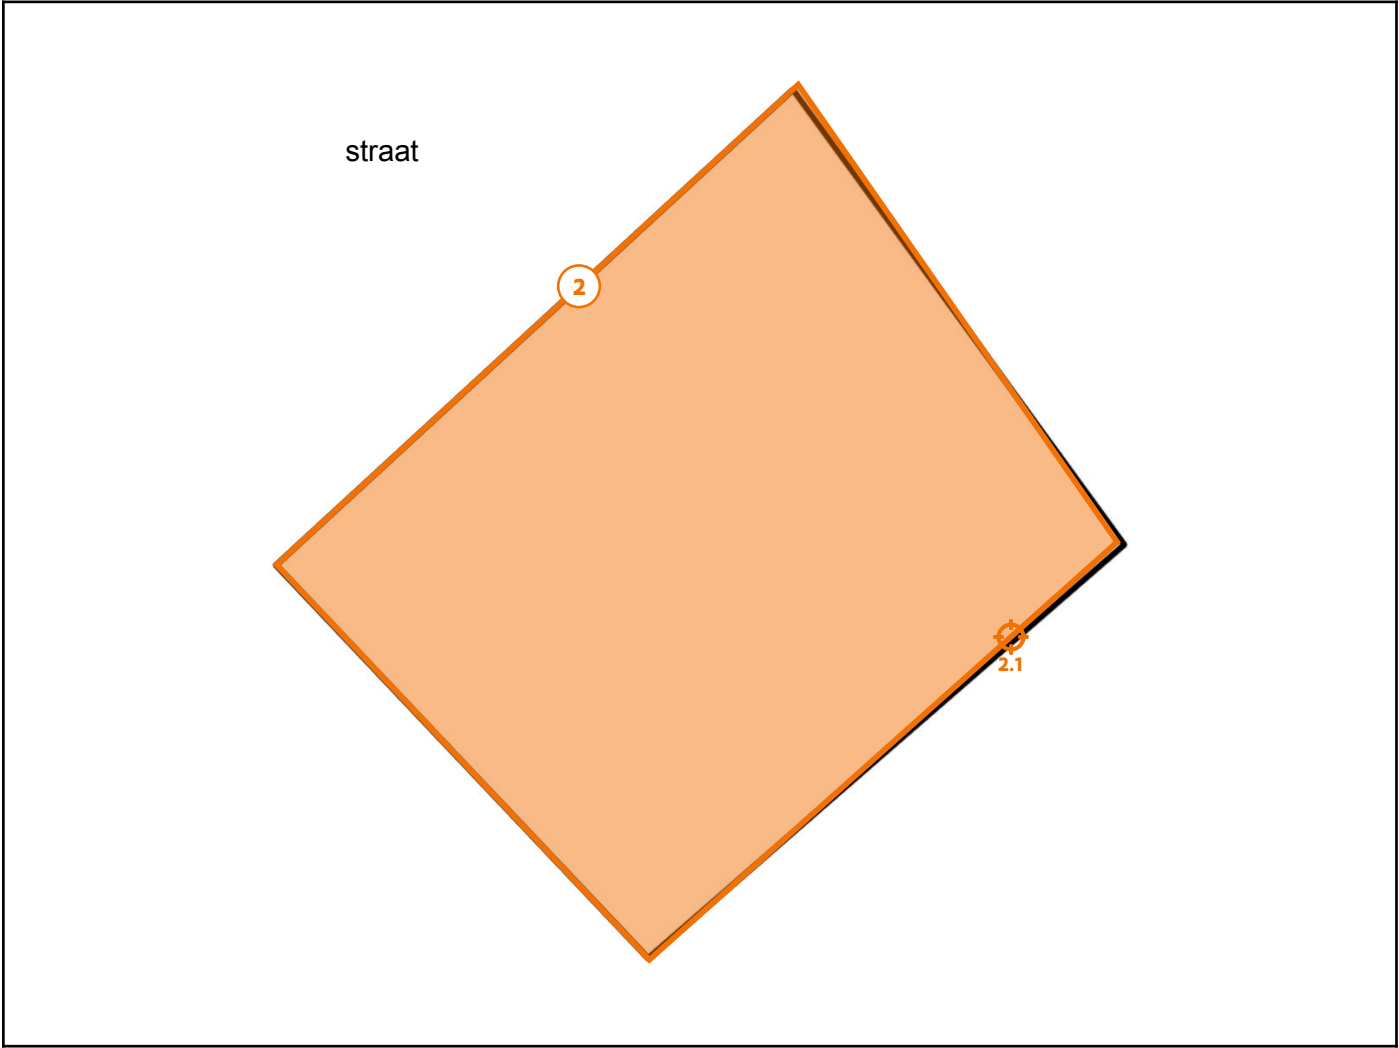

Legende van plan 4.1: Waterput plan

Beschrijving	Type	Actie
2. leien waterput	Asbestmateriaal	Verwijderen
2.1 Code: 5	Puntmonster	-


Zone 5: Overig gebied

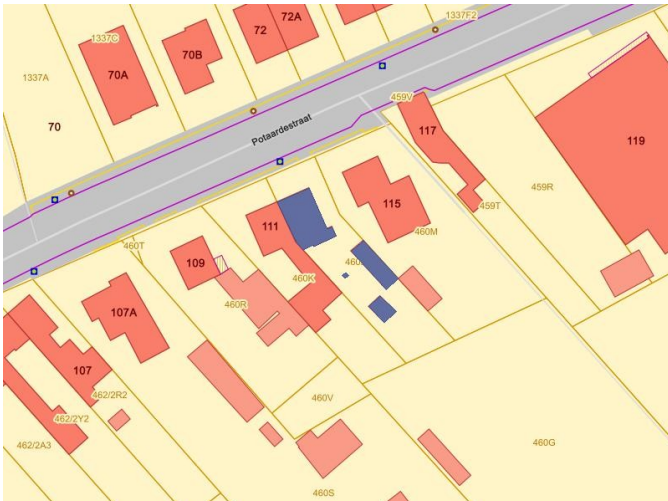

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest
- 1 **Afdruipzone/afvloeizone**


Plan 5.1: Vaststellingen buiten de constructies

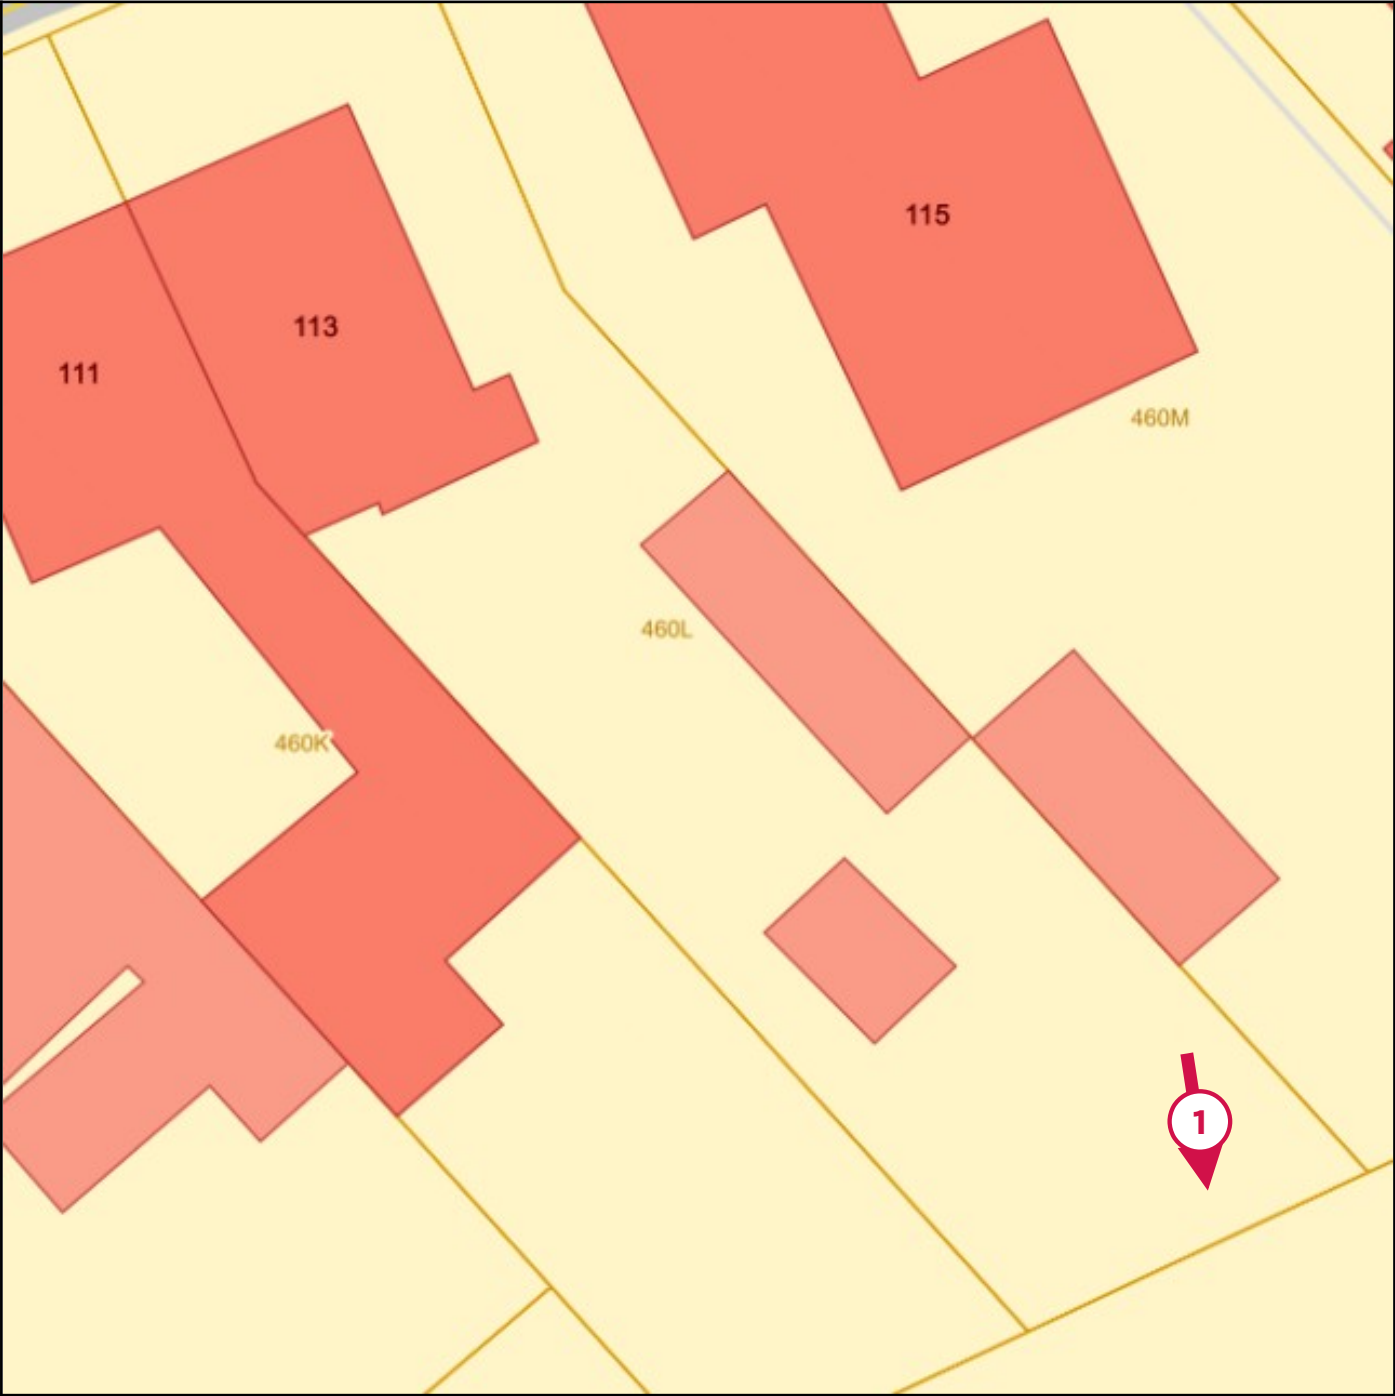

Legende van plan 5.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
1. afval achteraan tuin	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen

Plan 5.2: Afdruipzones/afvloeizones

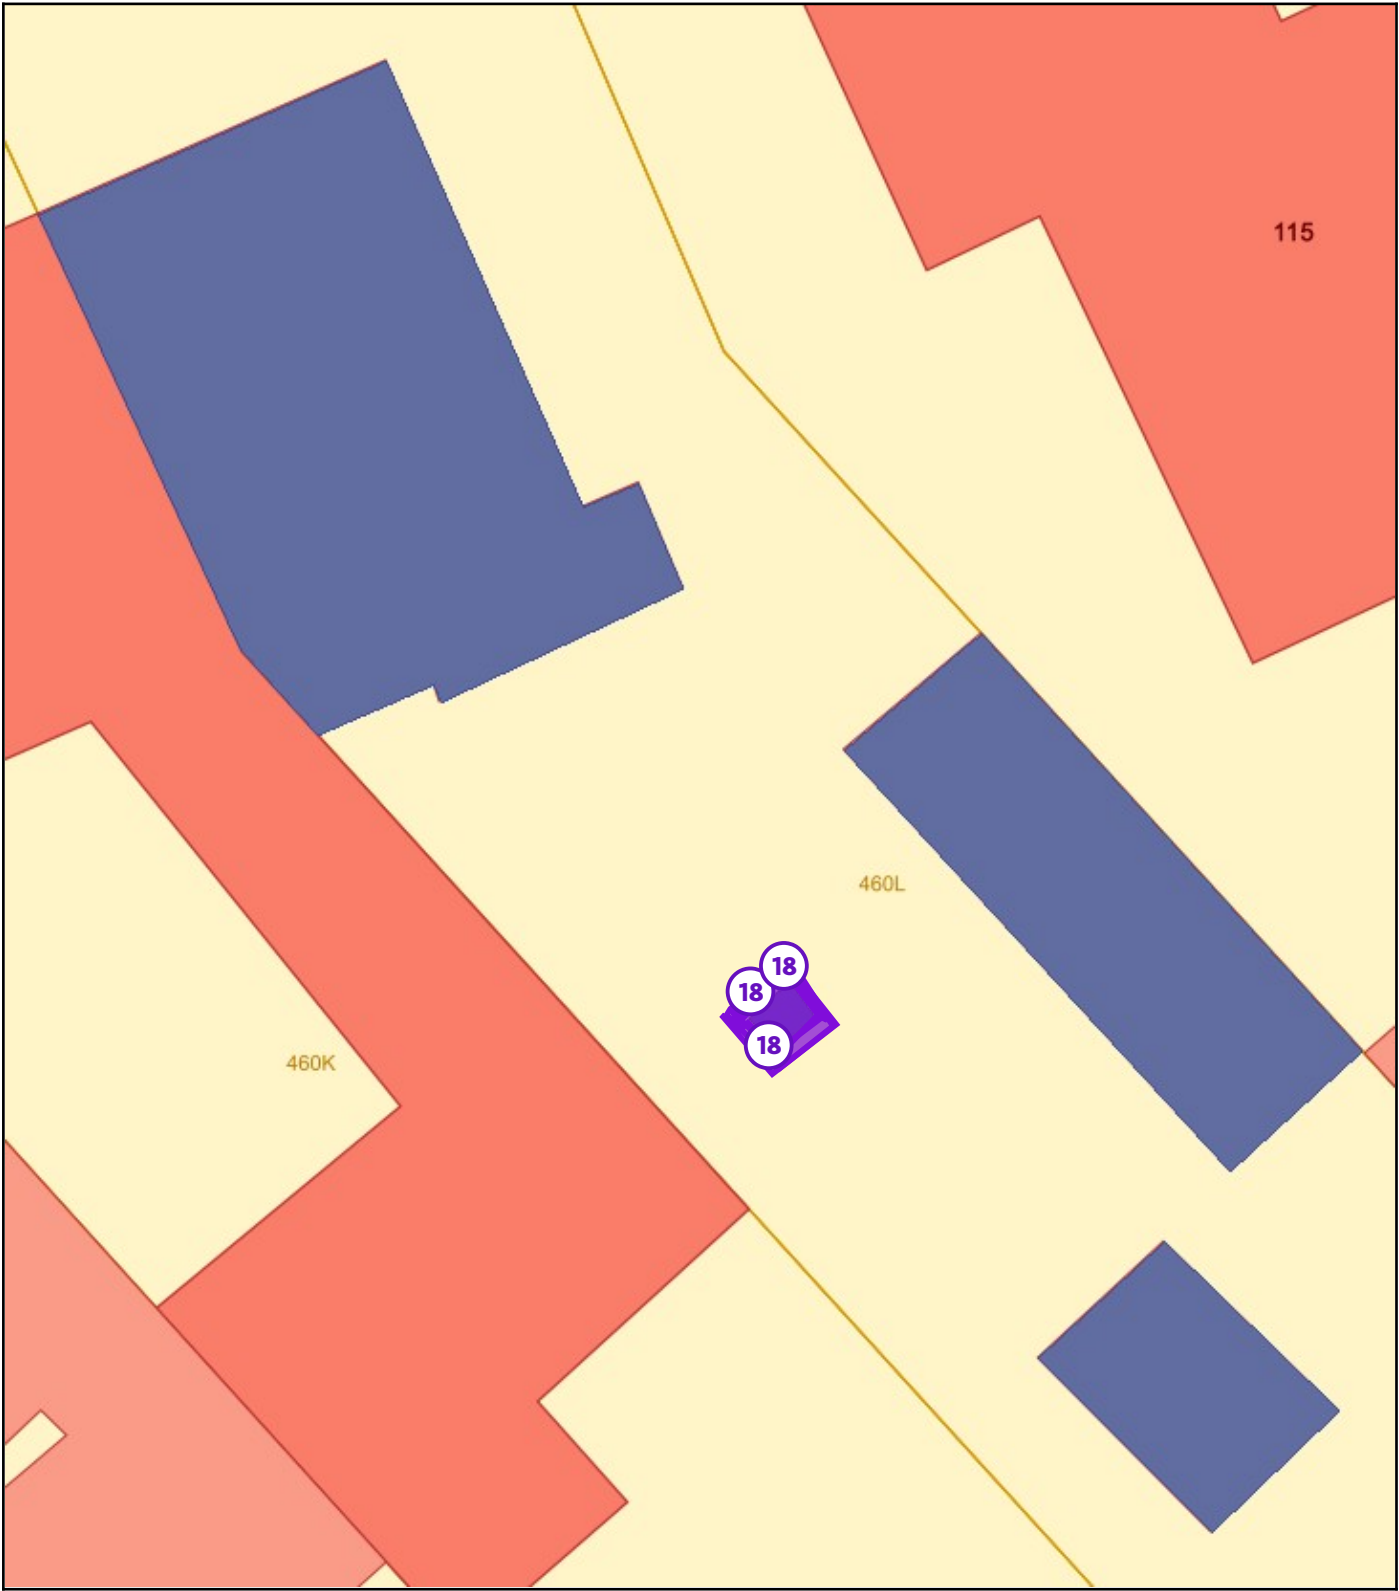

Legende van plan 5.2: Afdruipzones/afvloeizones


Beschrijving	Type	Actie
--------------	------	-------

18. afdruipzone rond waterput	Afdruipzone/afvloeizone	-
-------------------------------	-------------------------	---

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto

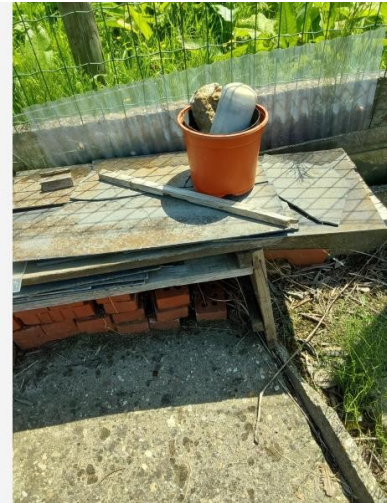

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestafval af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen,
- Verwijder het asbestafval.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Een doe het zelf mag hechtgebonden buitentoepassingen verwijderen zonder beschadigen of vergruizen. Binnen alléén als ze intact zijn en geen vezels zichtbaar. Beschadigd of verweerd asbest mag enkel ook door doe-het-zelf verwijderd worden indien er niemand anders in de buurt is. Wil U zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat : U zich goed beschermt met een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaadsmasker met P3 filter, wegweroverall type Tyvek CAT III, type 5,6 en handschoenen wegwerp of afwasbaar en afspoelbaar schoeisel. Er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn U loskomende deeltjes en afval dubbel en luchtdicht verpakt in stevig PE-folie U beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren. U weet hoe U het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken. U beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. U asbestafval laat ophalen door een geregistreerde

afvalverwerker of het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken Er bestaat echter geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag daarom naar de opleidingsattesten aan uw aannemer. U zich goed informeert op WWW.asbestinfo.be <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen> Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelenbij-asbestverwijdering> Gelieve het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken te verkrijgen via de gemeente. Gelieve ook aandachtig en grondig de toelichting op het eind van dit verslag na te lezen.

Terug te vinden op volgend plan


Zone 5: Overig gebied

- Plan 5.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	afval achteraan tuin
Type afvalstof	Betreft stock-voorraad of gedemonteerde asbestmaterialen
Aanwezige resten	Geen resten aanwezig
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Bodem
Asbestmaterialen	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	20,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	20,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername.

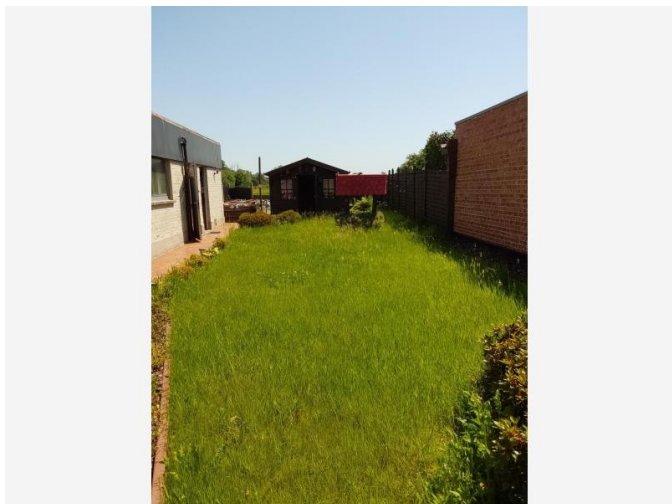

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Een doe het zelf mag hechtgebonden buitentoepassingen verwijderen zonder beschadigen of vergruizen. Binnen alléén als ze intact zijn en geen vezels zichtbaar. Beschadigd of verweerd asbest mag enkel ook door doe-het-zelf verwijderd worden indien er niemand anders in de buurt is. Gezien de ouderdom en verwerking het asbestmateriaal doet men toch best bij verwijdering beroep op werknemers met een opleidingsattest. Zij hebben ervaring en de juiste materialen om dit veilig te laten verlopen. Ze zijn soms gelijmd , extra genageld of kleven door de weersomstandigheden, en dan scheuren ze bij verwijdering Wil U toch zelf verwijderen?

Zorg er dan voor dat : U zich goed beschermt met een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaadsmasker met P3 filter, wegweroverall type Tyvek CAT III, type 5,6 en handschoenen wegwerp of afwasbaar en afspoelbaar schoeisel. Er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn U loskomende deeltjes en afval dubbel en luchtdicht verpakt in stevig PE-folie U beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren. U weet hoe U het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken. U beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. U asbestaval laat ophalen door een geregistreerde afvalverwerker of het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken Er bestaat echter geen lijst van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag daarom naar de opleidingsattesten aan uw aannemer. U zich goed informeert op [WWW.asbestinfo.be](https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen)
<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen> Zie ook
<https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelenbij-asbestverwijdering> Gelieve het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken te verkrijgen via de gemeente. Gelieve ook aandachtig en grondig de toelichting op het eind van dit verslag na te lezen.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Doe het zelve beschikken meestal niet over professionele vernevelaars, een fijn om af te schrapen, asbeststofzuigers enz , materiaal dat het verwijderen veiliger en vlotter laat verlopen. Ook de ervaring van erkende verwijderaars draagt hiertoe bij. Ze doen dit dagelijks en kunnen bij confrontatie van onverwachte situaties adequaat ingrijpen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Waterput

- Plan 4.1: Waterput plan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom de gebouwen, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft U niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert U het of neemt U een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is. Worden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijderingsmethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering mogelijk is door zijn werknemers met opleidingsattest â € ¢ eenvoudige handelingenâ € ¢ of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een copie van het asbestattest. Hij moet oordelen of nog een meer aanvullende destructieve asbestinventaris nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomende monsters te laten nemen , bijvoorbeeld bij pleisterwerken om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisicoâ € ¢ s veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	5	Crocidoliet, Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	leien waterput
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 2,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	2,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

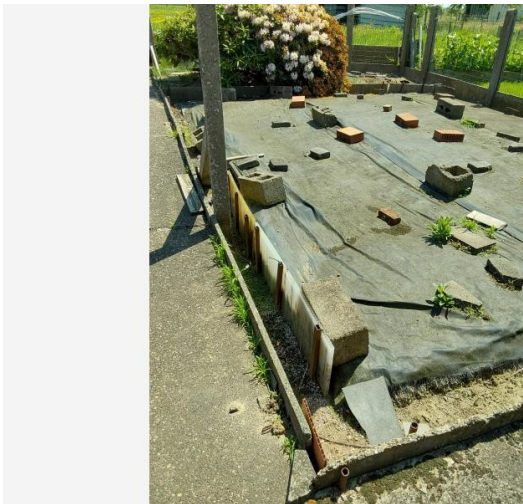

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden asbest: Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen. Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal. Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval. Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest. Raadpleeg voor de start van de

werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en www.asbestinfo.be. (link: OVAM Webloket Registraties) of via een erkende asbestverwijderaar (link: www.werk.belgie.be - Erkenningen). Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest Lees onderaan het attest goed de richtlijnen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.10: Potaarde

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalsrisico	Verhoogd materiaalsrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalsrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	boordstenen van leien
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Afboording, omheining...
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Generiek
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 2,00 m² - 3,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,06 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Los (al dan niet bedekt) • Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

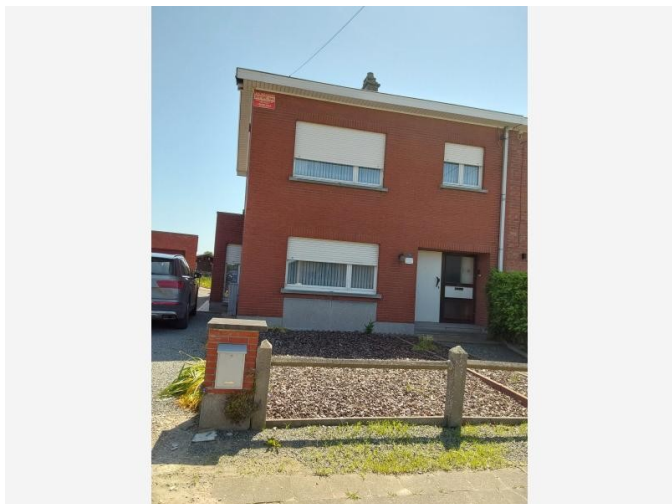

Overzichtsfoto

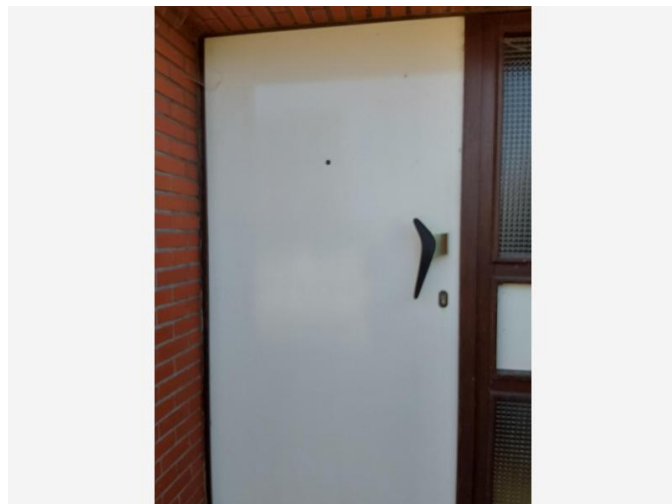

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Een doe het zelf mag hechtgebonden buitentoepassingen verwijderen zonder beschadigen of vergruizen. Binnen alléén als ze intact zijn en geen vezels zichtbaar. Beschadigd of verweerd asbest mag enkel ook door doe-het-zelf verwijderd worden indien er niemand anders in de buurt is. Gezien de ouderdom en verwerking het asbestmateriaal doet men toch best bij verwijdering beroep op werknemers met een opleidingsattest. Zij hebben ervaring en de juiste materialen om dit veilig te laten verlopen. Wil U toch zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat : U zich goed beschermt met een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaadsmasker met P3 filter, wegweroverall type Tyvek CAT III, type 5,6 en handschoenen wegwerp of afwasbaar en afspoelbaar schoeisel. Er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn U loskomende deeltjes en afval dubbel en luchtdicht verpakt in stevig PE-folie U beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren. U weet hoe U het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken. U beschikt over

natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. U asbestaval laat ophalen door een geregistreerde afvalverwerker of het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken. Er bestaat echter geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag daarom naar de opleidingsattesten aan uw aannemer. U zich goed informeert op WWW.asbestinfo.be <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>. Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelenbij-asbestverwijdering>. Gelieve het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken te verkrijgen via de gemeente. Gelieve ook aandachtig en grondig de toelichting op het eind van dit verslag na te lezen.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaars
Doe het zelve beschikken meestal niet over professionele vernevelaars, een fein om af te schrapen, asbeststofzuigers enz , materiaal dat het verwijderen veiliger en vlotter laat verlopen. Ook de ervaring van erkende verwijderaars draagt hiertoe bij. Ze doen dit dagelijks en kunnen bij confrontatie van onverwachte situaties adequaat ingrijpen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom de gebouwen, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft U niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert U het of neemt U een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is. Worden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijderingsmethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering mogelijk is door zijn werknemers met opleidingsattest â € ¢ eenvoudige handelingenâ € ¢ of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaars. Bezorg de aannemer steeds vooraf een copie van het asbestattest. Hij moet oordelen of nog een meer aanvullende destructieve asbestinventaris nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomende monsters te laten nemen , bijvoorbeeld bij pleisterwerken om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisicoâ € ¢ s veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Technische gegevens

Beschrijving	deurpaneel
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 1,60 m ² - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,005 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

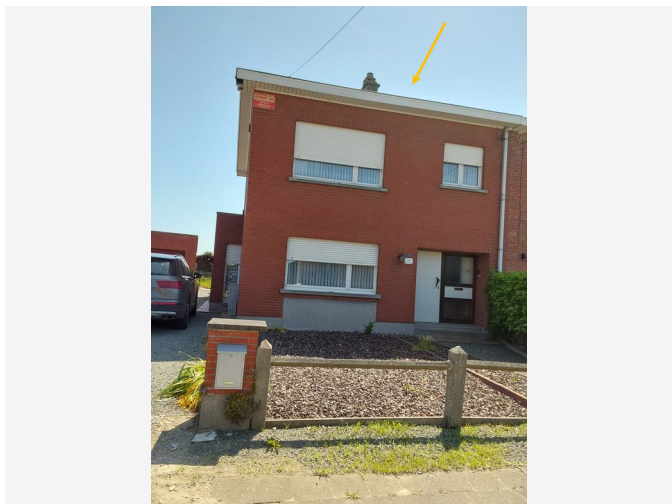

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Een doe het zelf mag hechtgebonden buitentoepassingen verwijderen zonder beschadigen of vergruizen. Binnen alléén als ze intact zijn en geen vezels zichtbaar. Beschadigd of verweerd asbest mag enkel ook door doe-het-zelf verwijderd worden indien er niemand anders in de buurt is. Gezien de ouderdom en verwerking het asbestmateriaal doet men toch best bij verwijdering beroep op werknemers met een opleidingsattest. Zij hebben ervaring en de juiste materialen om dit veilig te laten verlopen. Gezien dat het dakwerken zijn een groter oppervlak en genagelde materialen raden we toch sterk af om dit zelf te doen. Wil U toch zelf

verwijderen? Zorg er dan voor dat : U zich goed beschermt met een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaadsmasker met P3 filter, wegweroverall type Tyvek CAT III, type 5,6 en handschoenen wegwerp of afwasbaar en afspoelbaar schoeisel. Er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn U loskomende deeltjes en afval dubbel en luchtdicht verpakt in stevig PE-folie U beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren. U weet hoe U het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken. U beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. U asbestaval laat ophalen door een geregistreerde afvalverwerker of het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken Er bestaat echter geen lijst van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag daarom naar de opleidingsattesten aan uw aannemer. U zich goed informeert op [WWW.asbestinfo.be](https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen) <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen> Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelenbij-asbestverwijdering> Gelieve het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken te verkrijgen via de gemeente. Gelieve ook aandachtig en grondig de toelichting op het eind van dit verslag na te lezen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.8: potaarde

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom de gebouwen, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft U niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert U het of neemt U een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is. Worden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijderingsmethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering mogelijk is door zijn werknemers met opleidingsattest â € ¢ eenvoudige handelingenâ € ¢ of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een copie van het asbestattest. Hij moet oordelen of nog een meer aanvullende destructieve asbestinventaris nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomende monsters te laten nemen , bijvoorbeeld bij pleisterwerken om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisicoâ € ¢ veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Technische gegevens


Beschrijving	asbestleien op schuin dak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 179,98 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	179,98 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: Er is een onderzoeksbepierking die monstername verhindert; De ruimte of het materiaal bevindt zich hoger dan 3,5 meter vanaf een vaste ondergrond.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Deze oppervlakte is een berekeneerde schatting , Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten.

Fiche 6: Roofing op plat dak garage en achterbouw niet bemonsterd

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto

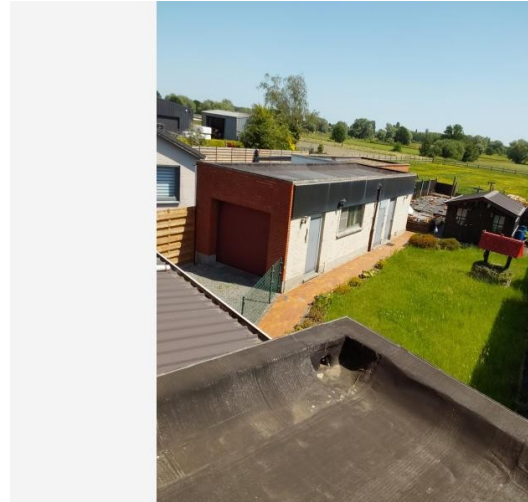

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
<https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen> Hechtgebonden asbest: Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen... , dan mag met dit met eenvoudige handelingen. Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal. Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval. Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen,

werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen...) met het oog op een aanpassing van het asbestattest. Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisatetest en www.asbestinfo.be

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Doe het zelve beschikken meestal niet over professionele vernevelaars, een fein om af te schrapen, asbeststofzuigers enz , materiaal dat het verwijderen veiliger en vlotter laat verlopen. Ook de ervaring van erkende verwijderaars draagt hiertoe bij. Ze doen dit dagelijks en kunnen bij confrontatie van onverwachte situaties adequaat ingrijpen. Roofing is meestal gebrand op een chape. Het verwijderen kan niet zonder de roofing in stukken te snijden. Dan kunnen er al vezels vrijkomen zoals ook bij het afschrapen van de ondergrond. Daarom vinden we werknemers met de juiste ervaring meest geschikt.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.6: Woning plan dak

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: Garage plan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom de gebouwen, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft U niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert U het of neemt U een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is. Worden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijderingsmethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering mogelijk is door zijn werknemers met opleidingsattest  eenvoudige handelingen  of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een copie van het asbestattest. Hij moet oordelen of nog een meer aanvullende destructieve asbestinventaris nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomende monsters te laten nemen , bijvoorbeeld bij pleisterwerken om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's  veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Roofing op plat dak garage en achterbouw niet bemonsterd
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Roofing
Bindmiddel van asbestmateriaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 56,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	56,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbestverdacht en dus asbesthoudend, en dit zonder monstername. Motivatie: De monstername brengt andere schade aan dan schade die inherent is aan de monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Deze oppervlakte is een beredeneerde schatting , Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten.



Overzichtsfoto

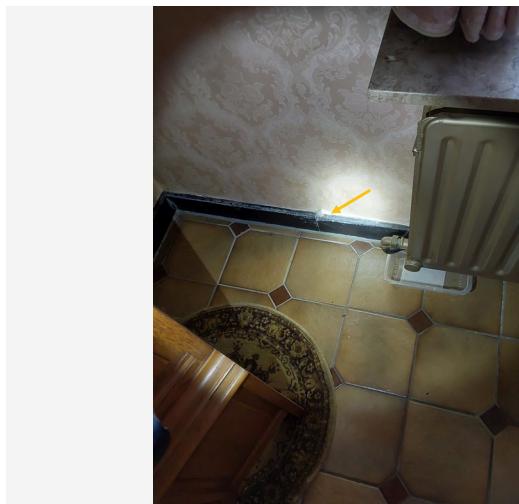

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Een doe het zelf mag hechtgebonden buitentoepassingen verwijderen zonder beschadigen of vergruizen. Binnen alléén als ze intact zijn en geen vezels zichtbaar. Beschadigd of verweerd asbest mag enkel ook door doe-het-zelf verwijderd worden indien er niemand anders in de buurt is. Gezien de ouderdom en verwerking het asbestmateriaal doet men toch best bij verwijdering beroep op werknemers met een opleidingsattest. Zij hebben ervaring en de juiste materialen om dit veilig te laten verlopen. Breken bij verwijderen door onervaren personen is een gevaar. Wil U toch zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat : U zich goed beschermt met een FFP3 wegwerpmasker of halfgelaadsmasker met P3 filter, wegweroverall type Tyvek CAT III, type 5,6 en handschoenen wegwerp of afwasbaar en afspoelbaar schoeisel. Er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn U loskomende deeltjes en afval dubbel en luchtdicht verpakt in stevig PE-folie U beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren. U weet hoe U het

asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken. U beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. U asbestaval laat ophalen door een geregistreerde afvalverwerker of het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken. Er bestaat echter geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag daarom naar de opleidingsattesten aan uw aannemer. U zich goed informeert op WWW.asbestinfo.be <https://ovam.vlaanderen.be/asbest-correct-verwijderen>. Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelenbij-asbestverwijdering>. Gelieve het materiaal af te voeren naar het containerpark in speciale dubbele asbestzakken te verkrijgen via de gemeente. Gelieve ook aandachtig en grondig de toelichting op het eind van dit verslag na te lezen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

verboden om dit materiaal te bedekken met bvb tegelwerk.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	staat lijkt prima , al kan er door gebruik toch verdere slijtage en verwerking ontstaan.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	7	Chrysotiel


Technische gegevens

Beschrijving	Massal plint living
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Massal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 4,00 m ² - 3,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,12 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	dikte is een schatting, deze ornamenten hebben geen uniforme dikte. de oppervlakte is een beredeneerde schatting , waaraan geen rechten worden verleend .

Adviezen

Fiche 8: tegellijm niet te bemonsteren zonder destructief onderzoek

Advies

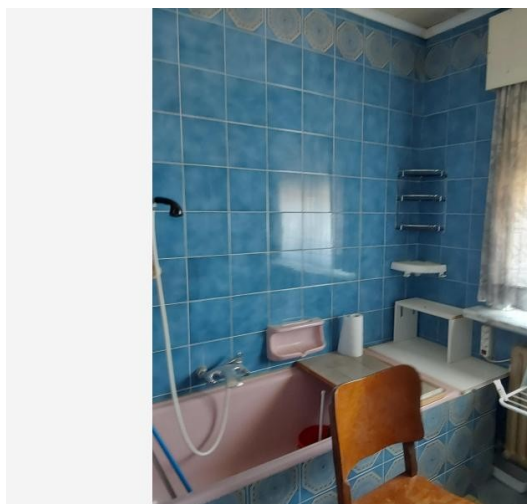

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Geen vrije te bemonsteren lijm gespot. Tegellijm kan asbesthoudend zijn. Een destructief onderzoek kan uitsluitel brengen.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers
- Plan 1.3: Verdieping

Detailinformatie


Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Fiche 9: Niet waarneembare toepassingen achter alle plafonds

Advies



Situeringfoto

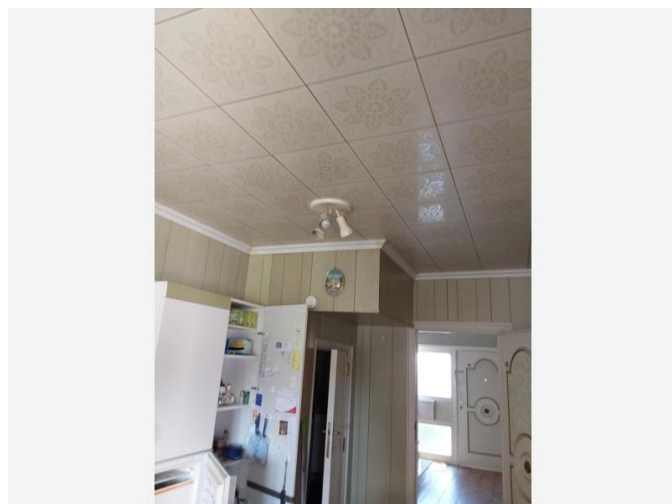

Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

PVC/HOUT/gyproc bevat geen asbest. De deskundige kan geen uitspraak doen over onderliggende materialen . Daarbij kan een aanvullend destructief onderzoek uitsluitel bieden .

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers
- Plan 1.4: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Plafond
(Asbest)materiaal	Plaat, paneel, tablet - Generiek



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Oude kachels bevatten meestal inwendig brandwerende asbesttoepassingen, de kachels niet demonteren !!

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend op basis van een beoordeling met het blote oog.
-------------------	--

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Woning plan zolder

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

Fiche 12: Niet waarneembare toepassingen onder vloerkleed

Advies



Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

PVC/HOUT/gypoc bevat geen asbest. De deskundige kan geen uitspraak doen over onderliggende materialen . Daarbij kan een aanvullend destructief onderzoek uitsluitel bieden .

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---


Geen asbest

Fiche 13: bepleistering op de plafonds

Geen asbest



Overzichtsfoto

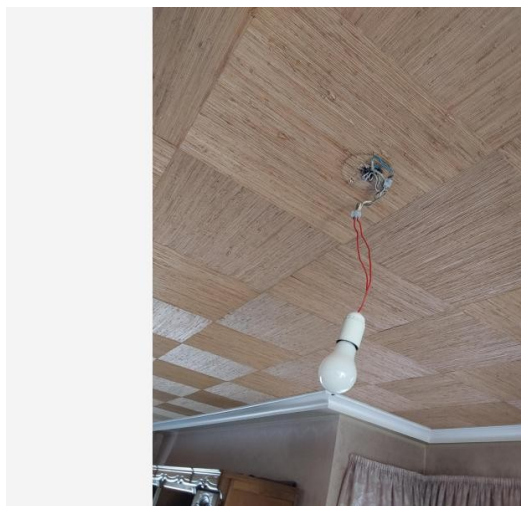

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Gelijkvloers


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	2	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	beploistering op de plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 72,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,72 m ³
Identificatiemethode	Een monsternamen door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Deze oppervlakte is een berekende schatting, Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten. De dikte is een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief. staalname in natte ruimte : nvt droge ruimte : leefruimte trappenhuis : staal genomen stookplaats : Niet van toepassing

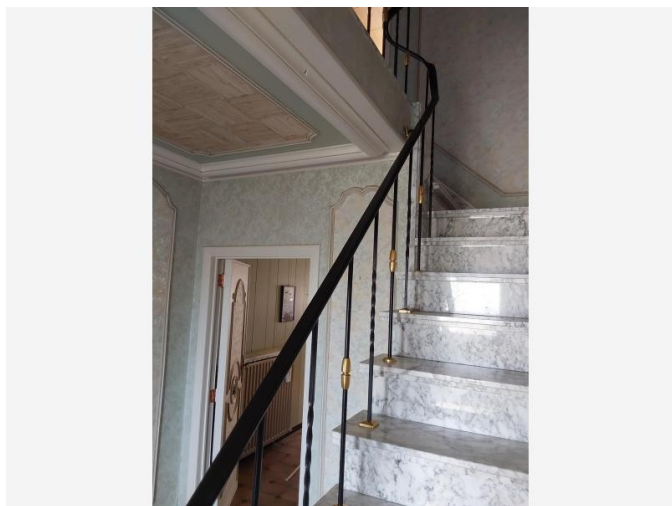

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	4	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	beploistering sierlijsten aan plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 5,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,05 m ³
Identificatiemethode	Een monsternamen door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Deze oppervlakte is een berekende schatting , Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten. De dikte is een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief. staalname in

Fiche 15: bepleistering op de muren

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers
- Plan 1.3: Verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	1	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	beploistering op de muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 220,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,20 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Deze oppervlakte is een beredeneerde schatting , Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlakten. De dikte is een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief. staalname in natte ruimte :keuken (berging) droge ruimte : slaapkamer/living trappenhal : staal genomen stookplaats : Niet van toepassing

Fiche 16: crepie gevel garage onderaan boord

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: Garage plan


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	3	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	crepie gevel garage onderaan boord
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 250,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	250,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

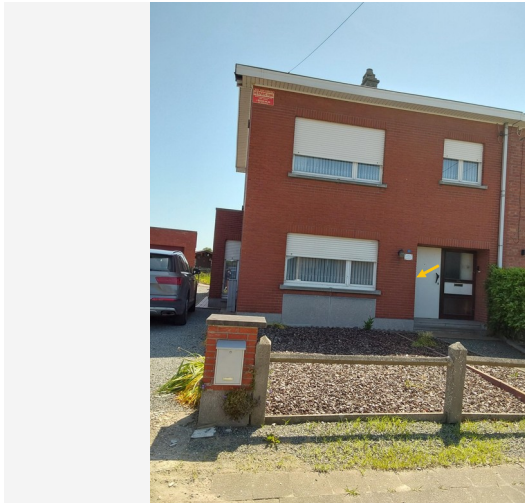

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Gelijkvloers
- Plan 1.3: Verdieping

Detailinformatie


Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Puntmonster	6	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	kit ramen glas
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Afdruipzones/afvloeizones

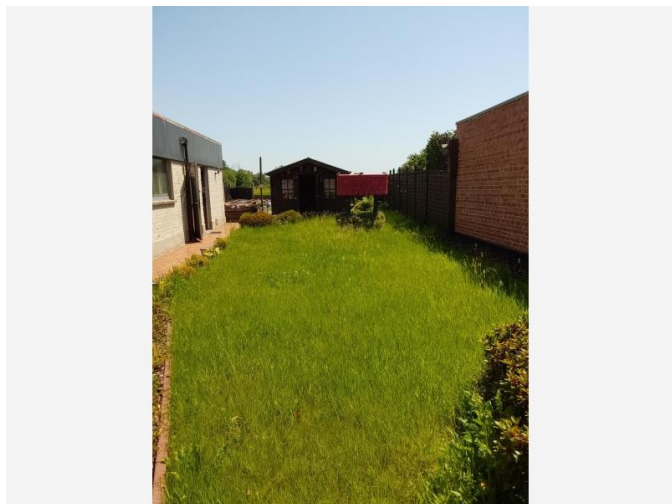

Afdruiptzone/afvloeizone



Bron

Conclusie

Toelichting

Afspoelend regenwater kan asbestdeeltjes van verweerde asbestcementen dak- of gevelbekleding meenemen naar de bodem. De asbestdeeltjes in de bodem vormen een laag risico: bodempartikels houden de asbestdeeltjes voldoende vast om gezondheidsrisico's te vermijden. Door deze asbesthoudende bodemzone zorgvuldig te beheren, vermijdt u gezondheidsrisico's.

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Om het afspoelen van asbestdeeltjes te stoppen, is het verstandig om de verwijdering van de dak- of gevelbekleding in te plannen en in afwachting hiervan een dakgoot te plaatsen om het regenwater af te voeren naar de riolering.

Voorstel van verwijderingsmethode

De uitgraving van een afdruiptzone gebeurt volgens de methodiek "eenvoudige handelingen". Vermijd daarbij vermenging met andere bodem en laat de uitgegraven asbesthoudende grond afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. Voor de uitgraving wordt een richtdiepte van 30 cm gehanteerd.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 5: Overig gebied

- Plan 5.2: Afdruiptzones/afvloeizones

Detailinformatie

Technische gegevens

Beschrijving	afdruiptzone rond waterput
Bron van de asbestdeeltjes	Bron is nog aanwezig
Type	Afdruiptzone dak
Afmetingen (lengte - breedte - diepte)	• 3,00 m - 0,50 m - 0,30 m
Geraamd volume	0,45 m ³
Opmerking	Opgepast er kan zich sediment en slib in de afvoerzone bevinden. In afwachting van het verwijderen van de asbestbron is het verstandig om het afspoelen van de asbestdeeltjes te stoppen en het regenwater af te voeren naar de riolering.


Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 19: materialen aan de stookketel	De zichtbare materialen rondom de stookketel zijn niet asbestverdacht.	-
Fiche 20: Dakbedekking ijzren platen op bijbouw achteraan en tuinhuis	-	Plan 1.6: Woning plan dak Plan 3.1: Tuinhuis plan
Fiche 21: materialen onder de dakbedekking	-	Plan 1.9: potaarde

Fiche 19: materialen aan de stookketel

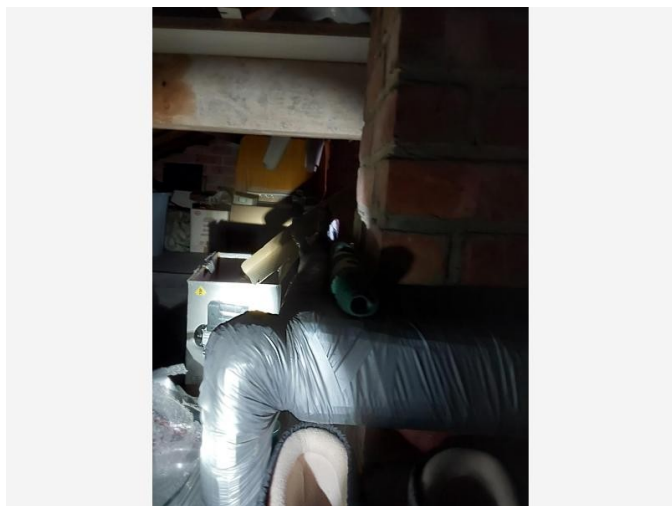


Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 20: Dakbedekking ijzren platen op bijbouw achteraan en tuinhuis

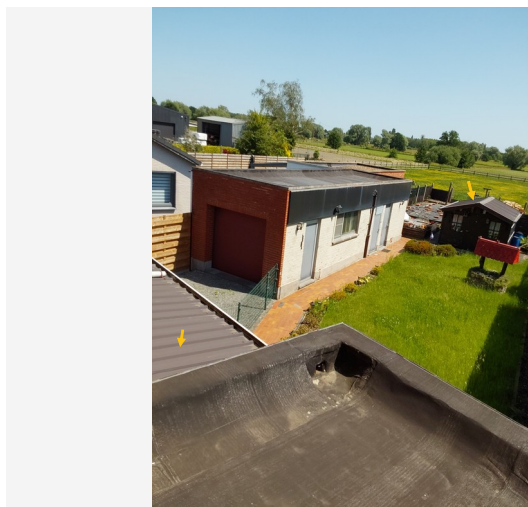

Situeringfoto



Detailfoto

Fiche 21: materialen onder de dakbedekking



Situeringfoto




Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen

De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 22: materialen van rookgaskanalen	Door de hoogte niet in de schouw kunnen kijken (meer dan 3.5 m) en vermits beneden de schouw aangesloten is, niet in de schouwpijp kunnen kijken om te zien of er asbest materialen aanwezig zijn.	Plan 1.1: Gelijkvloers

Fiche 22: materialen van rookgaskanalen

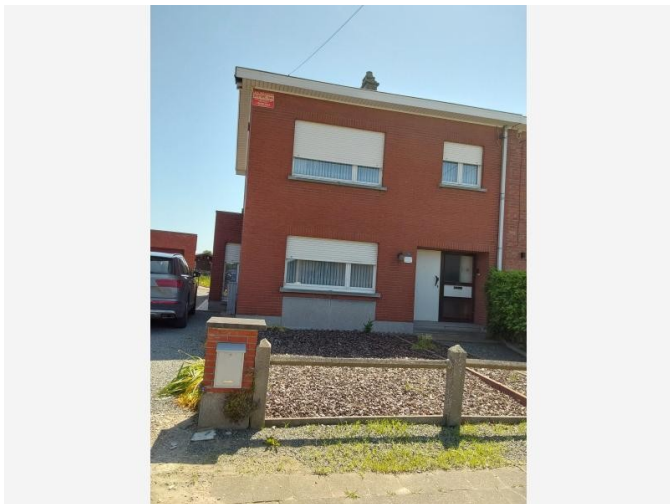

Situeringsfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 23: Leidingisolatie	-	-
Fiche 24: materialen en ruimtes die horen bij de liftinfrastructuur	-	-

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertrek en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.